

TECHNICKÝ PROTOKOL VOZU

Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746

Žalanského 22/52, 163 00 Praha 6

725 868 100 ○ info@semacars.cz ○ www.semacars.cz



Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.

Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

ID vozidla	17723	Motor / kód motoru	TDCI, T7CL
Tovární značka	Ford	Palivo	NAFTA
Model	S-Max	Výkon motoru v kW	110
VIN	WF0JXXWPCJHE17723	STK platnost do	29.08.2024
Datum prohlídky	23.08.2022	Poháněná kola	AWD
Při stavu km	114 434	Tažné zařízení	ANO - originální
Poslední servis	25.04.2022, 108 323 km	Kuřácký vůz	NE

KAROSERIE


LAKOVANÉ DÍLY	NE
HAVAROVANÝ VŮZ	NE
LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY	NE
MĚNĚNÉ DÍLY	ANO
NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE	NE
KITOVANÉ DÍLY	NE

SKLA

MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO	NE
MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA	NE
POZNÁMKA	09/2019, 52.000 km - měněný zadní nárazník, 1043 eur

NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v μm , kalibrovaným měřákem laku.

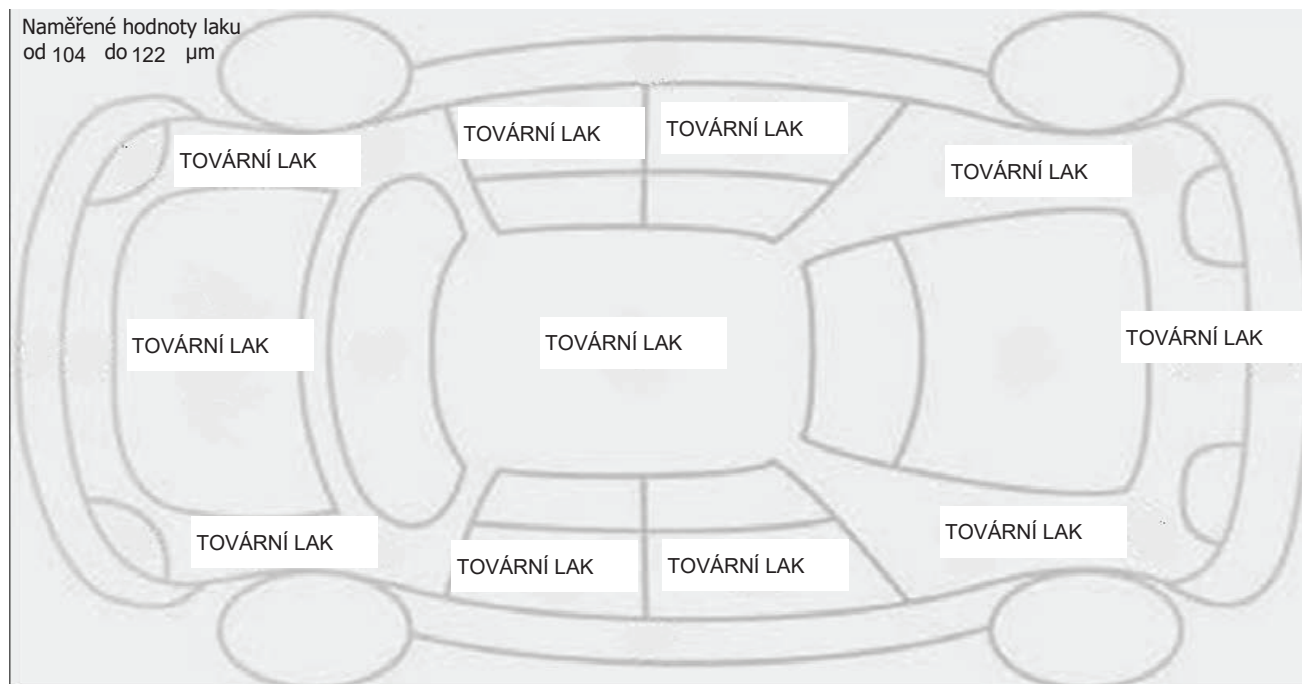

MOTOR

BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < 0 % VODY
CHLADÍČÍ KAPALINA -45 °C
KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ LETNÍ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 95 %
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ BEZ OPOTŘEBENÍ

ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN NE

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 100 %
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ
nové zadní brzdové destičky

MOTOROVÝ OLEJ V POŘÁDKU

PARKOVACÍ BRZDA V POŘÁDKU

AKUMULÁTOR V POŘÁDKU PŮVODNÍ NAPĚTÍ 12,2 V
PŘEVODOVKA V POŘÁDKU
SPOJKA V POŘÁDKU

TYP REZERVY SADA NA LEPENÍ
OBUTÉ PNEUMATIKY LETNÍ
PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 5,4 P 5,2
ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 6,3 P 6,0
TLAK PNEUMATIK V POŘÁDKU

OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU
VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

FILTR INSTALOVÁN ANO
STAV DPF V POŘÁDKU
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ 9 % 0-50% = čistý DPF

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

TLUMIČE A POTRUBÍ V POŘÁDKU

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
TLUMIČE ZADNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ V POŘÁDKU
PRUŽINY PŘEDNÍ V POŘÁDKU DORAZY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
PRUŽINY ZADNÍ V POŘÁDKU DORAZY ZADNÍ V POŘÁDKU

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb.

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM
POŠKOZENÍ INTERIÉRU BEZ POŠKOZENÍ
KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU

DESINFEKCE BACTAKLEEN

SERVISNÍ ZÁZNAMY

PRAVIDELNÝ SERVIS ANO
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne 25.04.2022, 108 323 km
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA
SERVISNÍ KNÍŽKA Papírová a elektronická

DIAGNOSTIKA

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.

Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídicích jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

- o aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- o předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

SERVISNÍ ZÁZNAMY

- o hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání

Sema Cars s.r.o.
Zlatá Křivá, 2252
443 01, PODBIS
DIČ: CZ12980746
www.semacars.cz

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu









Poškození od kamínků



